

声明

版权所有© 2019 武汉卓亚电力自动化有限责任公司



本使用说明书所提及的商标与名称，均属于其合法注册公司所有。本说明书受著作权保护，所撰写的内容均为卓亚电力公司所有。本使用说明书所提及的产品规格或相关参数，未经许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、修改、传播或出版。本使用说明书所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。可随时查阅官方网站：www.power-kva.com。

本使用说明书仅作为产品使用指导，所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

服务承诺

感谢您使用卓亚电力公司的产品。在您初次使用该仪器前，以便正确使用仪器，请您仔细阅读此使用说明书，充分发挥其功能，并确保仪器及人身安全。

我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取，我们形成了“重质量、重客户”的服务理念。以更好的产品质量，更完善的售后服务，全力打造技术领先、质量领先、服务领先的电力试验产品品牌企业。为客户提供满意的售前、售中及售后服务！

安全要求

为了避免可能发生的危险，请阅读下列安全注意事项。

本产品请使用我公司标配的附件。

防止火灾或电击危险，确保人生安全。在使用本产品进行试验之前，请务必仔细阅读产品使用说明书，按照产品规定试验环境和参数标准进行试验。

使用产品配套的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。产品输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，试验过程中在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，请务必注意人身安全！请勿在仪器无前（后）盖板的情况下操作仪器/仪表。

试验前，为了防止电击，接地导体必须与真实的接地线相连，确保产品正确接地。试验中，测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。试验完成后，按照操作说明关闭仪器，断开电源，将仪器按要求妥善管理。

若产品有损坏或者有故障时，切勿继续操作，请断开电源后妥善保存仪器，并与卓亚电力公司售后服务部联系，我们的专业技术人员乐于为您服务。

请严格按照说明书及规范的试验操作流程使用本产品。

请勿在潮湿环境下使用仪器。

请勿在易爆环境中使用仪器（防爆产品除外）。

请保持产品表面清洁，干燥。

产品为精密仪器，在搬运中请保持向上并小心轻放。

联系方式

武汉卓亚电力自动化有限责任公司

wuhan zhuoya electric power automation co.,ltd

全国统一客户服务电话：027-65523062

技术支持：027-65523909

电力承试设备成套采购：17802725107、15871801460

QQ 客服：386861996

邮箱：zykva@qq.com

官网：[Http://www.power-kva.com](http://www.power-kva.com)

目 录

一、产品概述	4
二、设计用途	5
三、执行标准	5
四、性能特点	5
五、技术指标	6
六、面板结构	7
七、工作原理	8
八、操作方法	9
九、上位机软件	22
十、微型打印机操作说明	27
十一、故障现象及排除	30
十二、注意事项	31
十三、装箱清单	32
附录一：接触（回路）电阻基本知识	33
附录二：断路器导电接触（回路）电阻标准参考值	34

一、产品概述

目前，电力系统中普遍采用常规的 QJ44 型双臂直流电桥测量接触电阻，而这类电桥的测试电流仅 mA 级，难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时，由于受触头之间油膜和氧化层的影响，测量值偏大若干倍，无法真实的反映接触电阻值。为此，最新电力部标准 DL/T845.4—2004《电阻测量装置通用技术条件：回路电阻测试仪》和新版检定规程 JJG1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》作出对测量（隔离）开关、断路器等接触电阻的测量电流不小于直流 100A，最小电流维持时间不低于 60S 的规定，确保试验结果准确。

本仪器操作面板采用人体工学设计，符合操作习惯，采用高频开关电源和数字电路技术，适用于开关控制设备回路电阻的测量。测试电流采用国家标准推荐的直流 100A 和 200A。可在直流 100A 和 200A 的情况下直接测得回路电阻，测试结果用大屏幕液晶 LCD 显示，并有数据存储、输出打印、时间设置等功能，另有 50A、150A 档位供用户选择；自定义测试时间，最大设定时间 599S, 大于标准规定的 60S；是国内唯一能达到 $0.01 \mu \Omega$ 分辨率且十分稳定的接触电阻测试仪，性能超过进口大电流微欧计。符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

二、设计用途

YHL-200C 回路电阻测试仪适用于高压开关接触（回路）电阻的高精度测量，同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。

三、执行标准

序号	标准名称
1	DL/T845.4—2004 电阻测量装置通用技术条件：回路电阻测试仪
2	DL/T596—1996 电力设备预防性试验规程
3	SD301—88 交流 500kV 电气设备交接和预防性试验规程
4	JJG1052—2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程
5	DL/T967—2005 回路电阻测试仪与直流电阻测试仪检定规程

四、性能特点

1.大电流：采用最新开关电源技术，能长时间连续输出大电流，克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端，可以有效的击穿开关触头氧化膜，得到良好的测试结果。

2.高稳定性：在严重干扰条件下，液晶屏最后一位数据能稳定在±1 个字范围内，读数稳定，重复性好。

3.高精度：采用双路高速 16 位 $\Sigma - \Delta$ AD 采样，最新数字信号处理技术，最高分辨力达到 $0.01 \mu \Omega$ ，是目前国内唯一能达到 $0.01 \mu \Omega$ 分辨力且十分稳定的接触电阻测试仪，性能超过了进口大电流微欧计。

4.智能化：进口高性能 CPU，测量时系统根据信号大小自动切换量程，确保该产品的测试准确度。过温保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出电流，确保仪器的安全使用。

5.高品质：关键部件全部采用进口元件，通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除环境温度对测量结果的影响，军品接插件的使用增强了抗振性能。

6.功能强大：电流可在 50A、100A、150A 和 200A 中自由选择，测试时间可在 5s~599s 内任意设定，克服了其他同类仪器无法设定测量时间或连续工作时间过短的缺陷，远远超过了其他同类仪器的性能。

7.人机界面友好：通过旋转鼠标输入数据，方便快捷，可以自主设置仪器日期、时间，实时保存测量数据，即时打印测量结果。

8.USB 转存：能够通过 USB 接口将测量数据转存到 U 盘，结合上位机软件对测量数据进一步分析处理。

9.使用方便：体积小、重量轻，便于携带。

五、技术指标

- 1、 测量范围：0~2999.9 $\mu\Omega$
- 2、 分辨力： 0~99.99 0.01 $\mu\Omega$
 100.0~2999.9 0.1 $\mu\Omega$
- 3、 测试电流：DC50A、100A、150A、200A 四档固定输出
- 4、 测量精度：±(0.5% rd+2d)

- 5、连续工作时间：5s~599s
- 6、显示方式：大屏幕中文液晶显示
- 7、通信方式：U 盘转存
- 8、工作电源：AC220V±10% 50Hz
- 9、整机功率：1200W
- 10、最大存储记录：200 条
- 11、工作环境：温度-10℃~40℃ 湿度≤80 %RH
- 12、体 积：380×310×260 mm³
- 13、质 量：11kg（不含附件）

六、面板结构

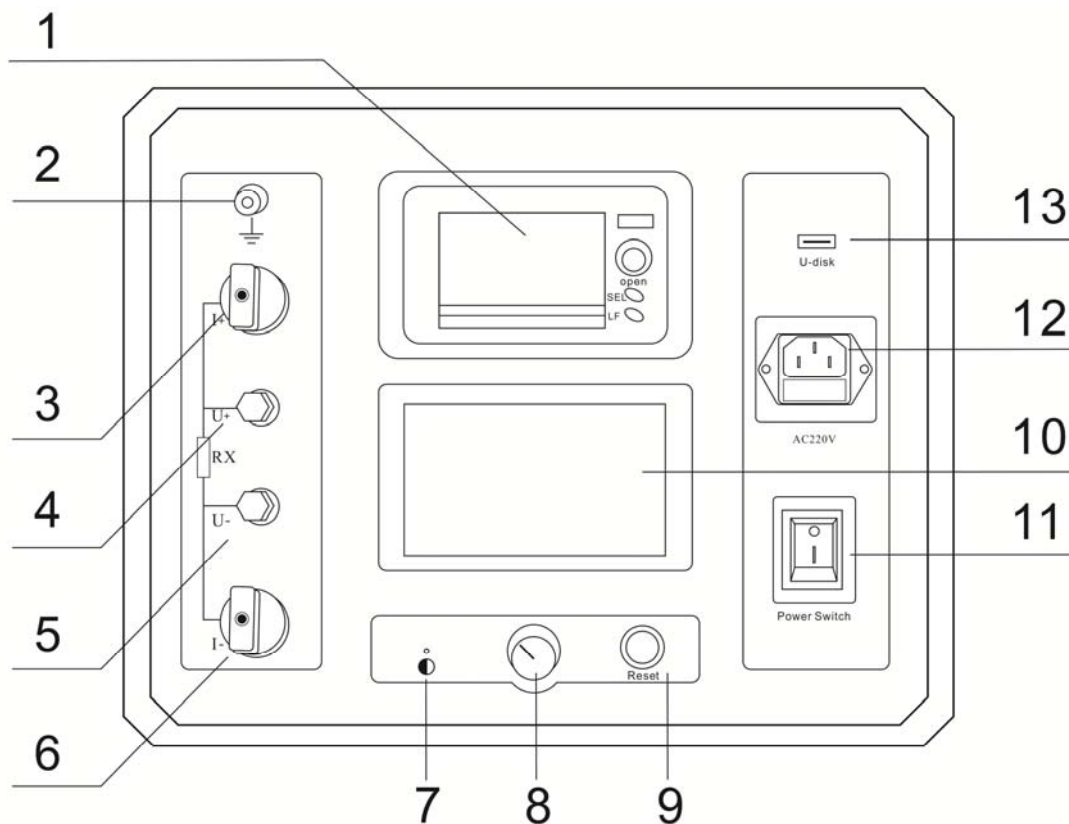


图 1 面板结构图

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 1、微型打印机 | 2、接地柱 | 3、电流输出 I+ |
| 4、测量输入 U+ | 5、测量输入 U- | 6、电流输出 I- |
| 7、对比度调节 | 8、旋转鼠标 | 9、复位按钮 |
| 10、液晶屏 | 11、电源开关 | 12、电源插座 |
| 13、USB 接口 | | |

七、工作原理

本仪器采用电流电压法测试原理，也称四线法测试技术，原理方框图见图 2。

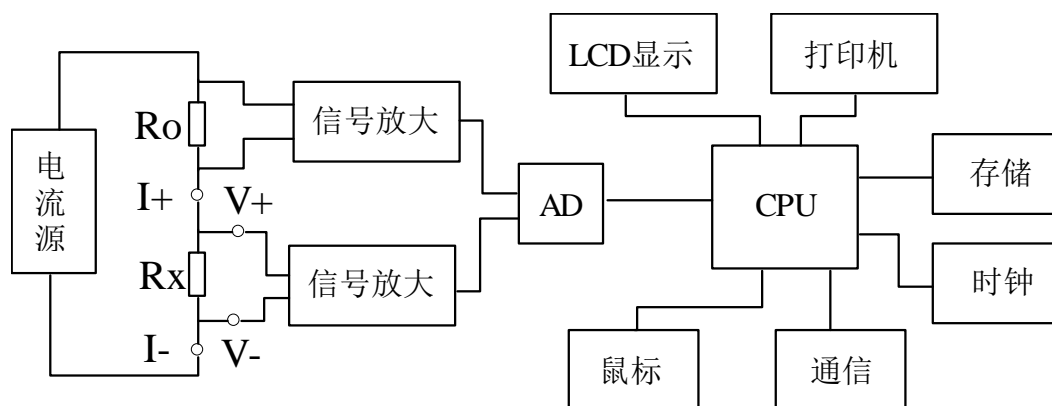


图 2 测试原理图

电流源输出恒定电流流过标准电阻 R_0 和待测电阻 R_x 。采样标准电阻 R_0 上的电压信号 U_0 ，经滤波放大处理后送入 AD 转换为数字量，进而计算出电流值 I ，见公式 (1)。同样，采样待测电阻 R_x 上的电压信号 U_x ，经滤波、多级放大处理后送入 AD 转换为数字量，通过公式 (2) 计算出电阻值 R_x 。

$$I = \frac{U_0}{R_0} \quad (1)$$

$$R_x = \frac{U_x}{I} \quad (2)$$

八、操作方法

1、液晶显示说明

本仪器采用 240×128 高分辨率灰色背光液晶显示屏 LCD，即使在强烈日光下也能清晰显示。参数设置及试验结果均显示在 LCD 屏上。全汉字操作界面，图形清晰，美观，易于操作。

2、旋转鼠标使用说明

旋转鼠标的功能类似计算机上使用的鼠标，它有三种操作：“左旋”，“右旋”，“**点击选定**”。通过鼠标的这三种操作可以实现移动光标、数据输入和操作选定等功能。

移动光标：通过左转或右转旋转鼠标来移动光标，将光标移动到所要选择的选项上，“点击”旋钮即可选定此项。

数据输入：当需要修改或者输入数据时，将光标移动到需要修改数据的选项上，点击鼠标，即进入数据的修改操作（光标缩小至被修改的这一位上），左旋或右旋鼠标即进行该位的增减操作，点击鼠标确认该位的修改。旋转鼠标进入下一位的修改。逐位修改完毕后，光标增大为全光标，即退出数据的修改操作，此时可通过旋转

鼠标将光标移走。

3、正确接线

按图 3 所示接线方法正确接线。

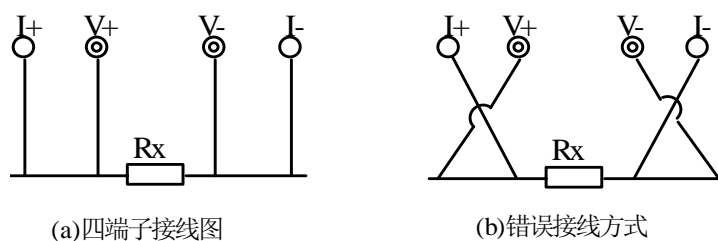


图 3 四端子接线图

注意: ①仪器面板与测试线的连接处应扭紧，不得有松动现象。

②应按照四端子法接线，即电流线应夹在被试品的外侧，电压线应夹在被试品的内侧，电流与电压必须同极性。

4、开机

确认测试线接线无误后，接入 220V 交流电源，合上电源开关，仪器进入开机状态。开机时，蜂鸣器短时响，表示系统开机。

5、主界面

打开电源开关，系统进入主界面，如图 4 所示。



图 4 主界面

移动光标，可在“开始测试”、“记录查询”、“时间设置”、“U 盘转存”中任意切换。主界面下方显示系统当前时间。

6、测试菜单界面

在主界面中选中“开始测试”项，点击鼠标，仪器进入测试菜单界面，如图 5 所示。默认测试电流为 200A，测试时间为 10s。



图 5 测试菜单界面

在“测试电流”位置点击鼠标，电流值可在 50A，100A，150A，200A 之间任意切换；旋转鼠标到“测试时间”位置，使用旋转鼠标输入数据，可设定测试时间。

点击“测试”项，系统进入“测试结果”界面。

点击“返回”项，系统返回上一界面。

注意：测试时间设定范围：5s~599s，超出该范围系统返回默认值：10s。为了保证测试结果更加准确，推荐测试时间采用默认值 10s。

7、测试结果

在“测试菜单”中点击“测试”项进入“测试结果”界面，如图 6 所示。界面上依次显示电阻值、测试电流值和测试时间。

注意：此时电流线上有大电流流过，切不可将电流线强行拔掉，否则可能对操作人员和仪器造成伤害。



图 6 测试结果—正在测试

正在测试时，系统显示“停止”，“返回”项。点击“停止”，系统停止计时，电流停止输出。点击“返回”，系统停止计时，电流停止输出并返回上一界面。注意：开始测试的前几秒，由于电流冲击和电容充电，测试结果不稳定，5s后测试结果就会稳定下来，用户即可记录数据。

计时时间到自动停止电流输出。



图7 测试结果—测试结束

点击“复测”项，系统以设定好的参数对电阻重复测量一次。

点击“保存”项，系统进入“保存测试结果”界面。

点击“打印”项，系统将打印包括样品编号、测试时间、测试电流、电阻值、测试日期在内的所有信息。

点击“返回”项，系统返回上一界面。

若测量值超出测量范围，液晶屏显示“超出测量范围”，如图8所示，同时蜂鸣器报警。此时电流仍在输出，直到计时结束。

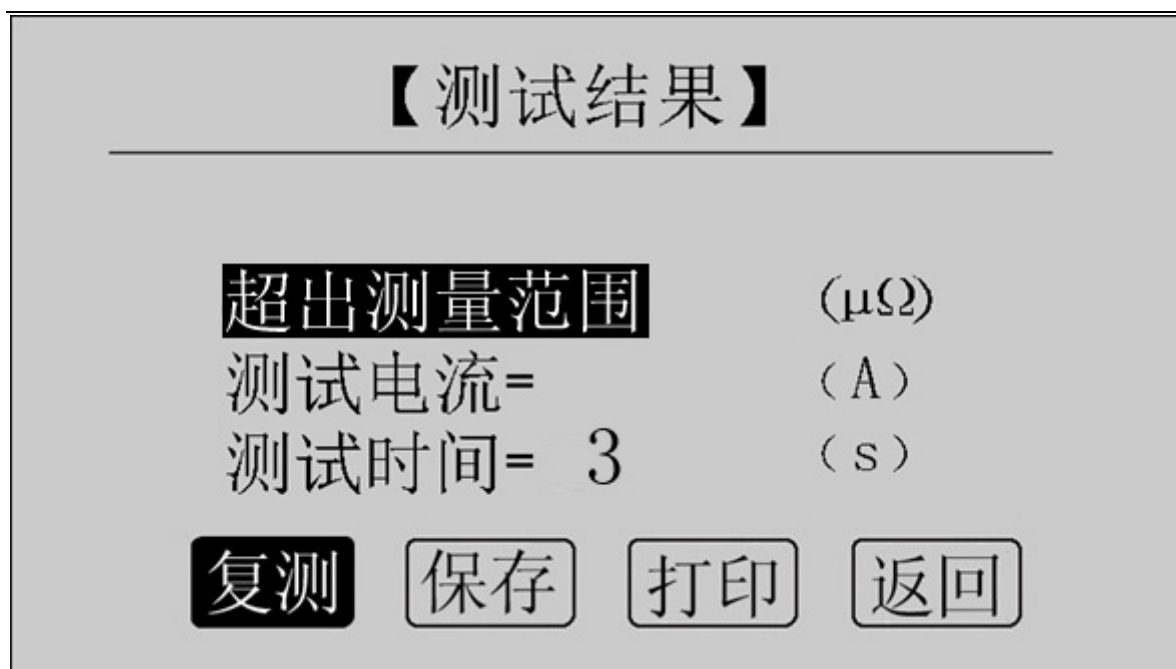


图 8 测试结果—超出测量范围

8、保存测试结果

在“测试结果”界面点击“保存”按钮，系统进入“保存测试结果”界面，如图 9 所示。

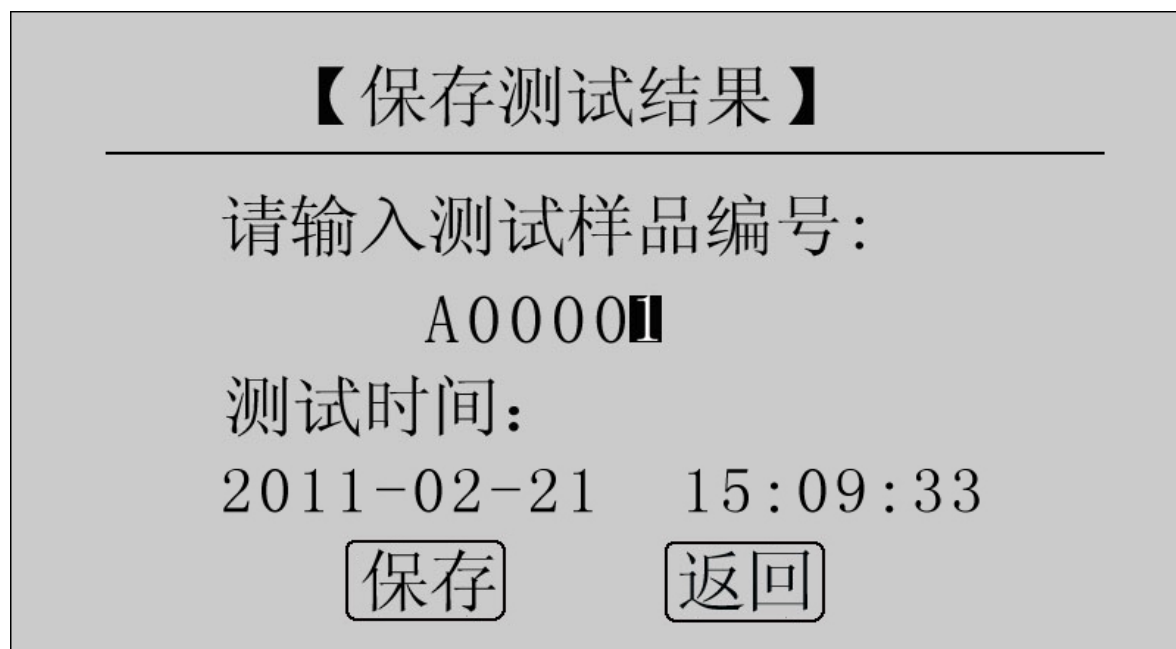


图 9 保存测试结果

使用鼠标输入样品编号，点击“保存”项，测试结果将被保存到 I²C 存储器中，保存界面如图 10 所示；点击“返回”项，系统返

回上一界面。



图 10 保存中

本仪器最多能存储 200 条记录，若存储记录数超过 200 条，系统提示“内存已满请删除”，如图 11 所示。在记录查询界面即可完成单条或全部记录删除。



图 11 内存已满请删除

9、记录查询

在“主界面”点击“记录查询”，系统进入“记录查询”界面，如图 12 所示。



图 12 记录查询

点击“↑ ↓”，旋转鼠标，选择需要查询的记录序号，如图 13 所示。



图 13 记录查询

在选中的记录上点击鼠标，进入选中记录的操作界面，如图 14 所示。

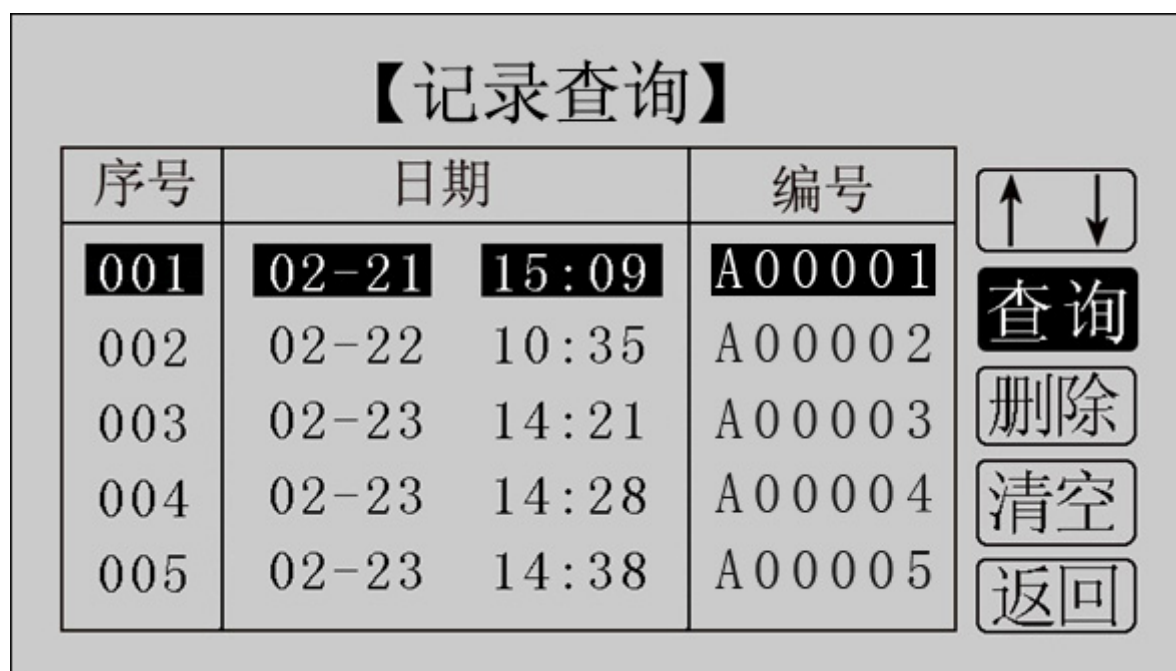


图 14 记录查询

此界面用于对选中的单个记录进行查询、删除，对所有记录清空，返回。

点击“查询”，系统显示该条记录的详细信息，如图 15 所示。



图 15 查询结果

点击“打印”即可打印该条记录，打印结果如图 16 所示。点击“返回”，返回上一界面。



图 16 打印报告

点击“删除”，系统提示“是否删除？”，如图 17 所示。点击“确定”删除该条记录；点击“取消”，返回上一界面。



图 17 是否删除

点击“清空”，系统提示“是否清空？”，如图 18 所示。点击“确定”清空所有记录；点击“取消”，返回上一界面。



图 18 是否清空

点击“返回”，系统返回主界面。

10、时间设置

在主界面下点击“时间设置”，进入“时间设置”界面，如图 19 所示。


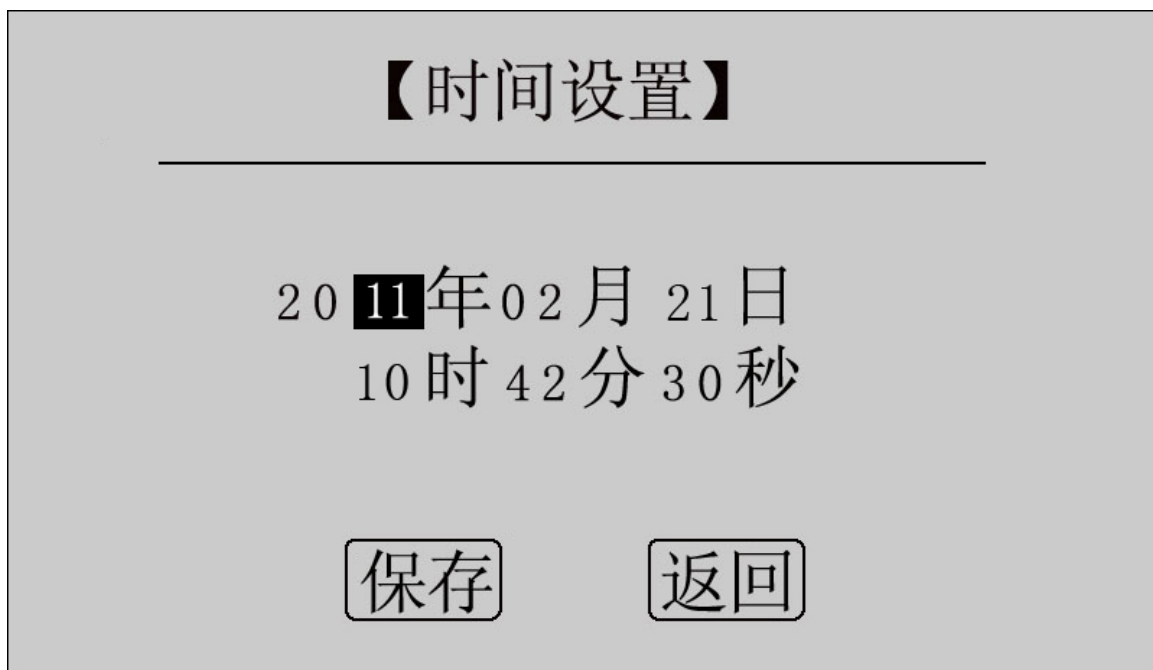


图 19 时间设置

移动光标到需要修改日期和时间的位置上，使用鼠标输入正确的日期和时间值，点击“保存”，系统将保存最新设置的日期、时间值并返回到主界面；点击“返回”，系统返回主界面。

11、U 盘转存


在主界面点击“U 盘转存”，进入转存界面，如图 20 所示。

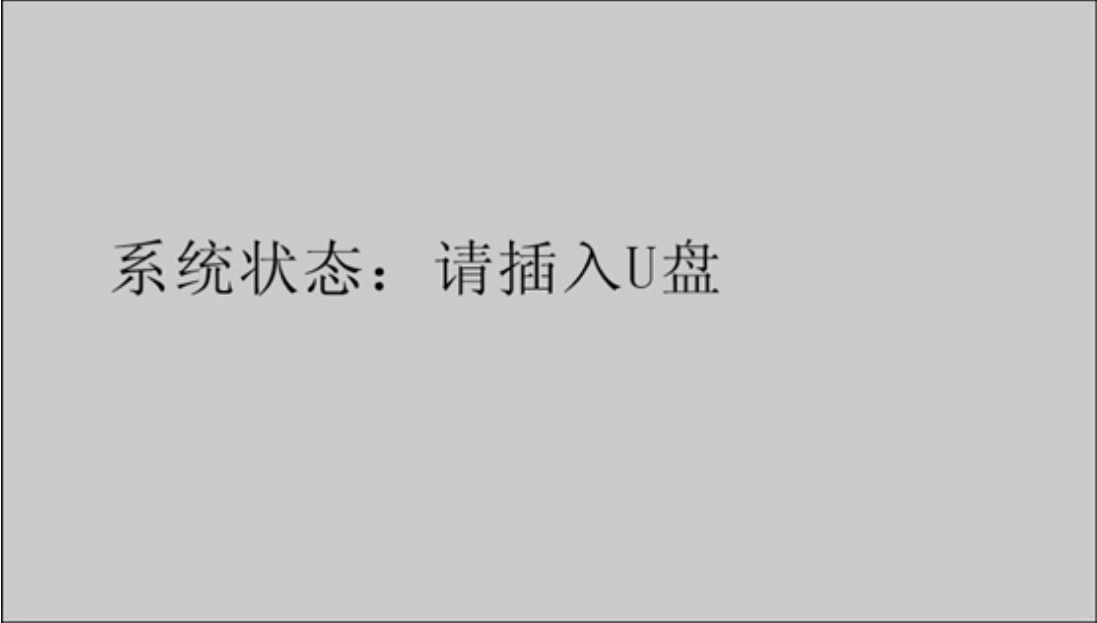

系统状态：请插入U盘

图 20 U 盘转存

插入 U 盘，自动转存测量数据到 U 盘中，如图 21 所示。

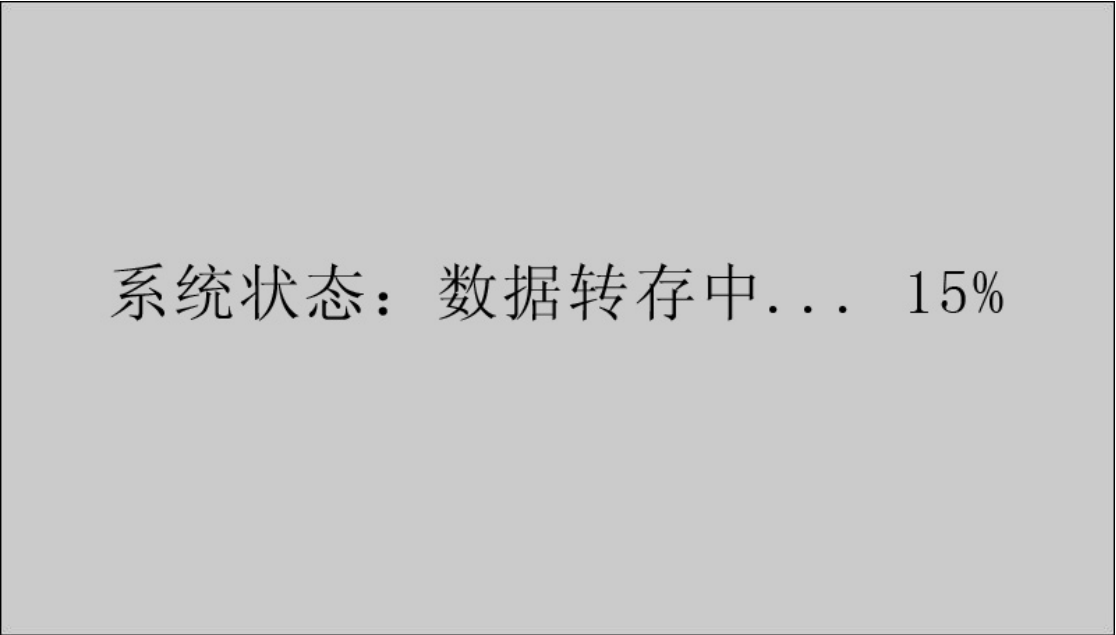

系统状态：数据转存中... 15%

图 21 正在转存

数据转存过程中，界面右边显示转存进度，数据转存成功后显示 100%，如图 22 所示。



图 22 转存成功

转存成功，保存文件名为 XX(月)XX(日) XX(时)XX(分).HL，拔下 U 盘，仪器自动返回主界面。

12、测量完毕，断开电源开关，将测试线夹收好，放入附件包内。

九、上位机软件

1、软件功能简介

此配套工具软件可导入通过仪器转存到 U 盘的测量数据，供试验人员对测量数据做进一步分析和处理。

2、软件特点

- 本软件为绿色软件，无需安装便可使用
- 支持所有的 Windows 系列操作系统

3、运行环境

硬件设备要求：

建议使用赛扬 533 及以上 CPU，512MB 及以上内存、1GB 及以上可用硬盘空间。

支持软件：

Win98、Win2000、XP、Win2003、Vista、Win7、Win8 等 Windows 系列操作系统；

Microsoft Office 2000 及以上版本（必须包含 Excel）。

4、随机光盘文件介绍

打开随机配置的光盘，将光盘内的文件夹拷贝到本地计算机中，打开文件目录如图 23 所示。

名称	大小	类型
① CONFIG. INI	1 KB	配置设置
② 回路（接触）电阻测试仪配套工具软件.exe	1,452 KB	应用程序
③ 说明书.doc	3,260 KB	Microsoft Office...


图 23 回路安装程序光盘目录

图标①：CONFIG. INI 为配置文件；

图标②：回路（接触）电阻测试仪配套工具软件，双击文件即可运行程序；

图标③：产品说明书。

5、软件操作说明

1) 双击  回路（接触）电阻测试仪配套工具软件.exe，运行回路（接触）电阻测试仪配套工具软件，如图 24 所示。

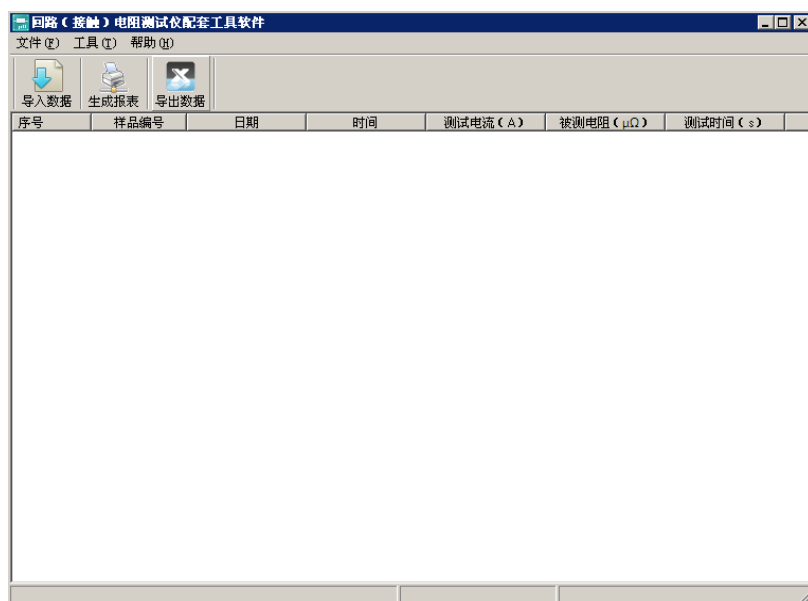


图 24 回路（接触）电阻测试仪配套工具软件界面

2) 导入数据。插上 U 盘，点击“导入数据”按钮，单击需导入的文件名，如图 25 所示，点击打开，进入导入成功界面，如图 26 所示。

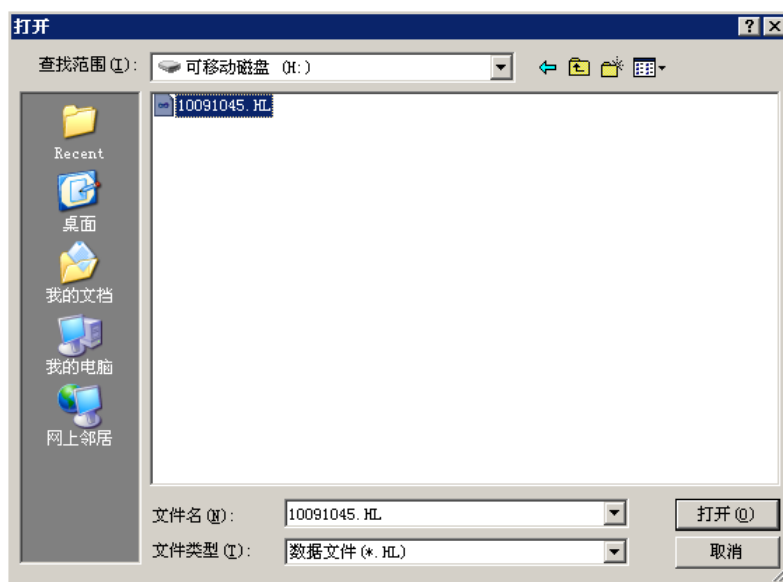


图 25 导入数据



图 26 导入成功

3) 生成报表。选中其中一条记录，点击“生成报表”按钮，即可生成该条记录的报表，如图 27 所示。

图 27 生成报表

可以根据需要修改报表中的标题，申请人等信息。点击确定，

即可进入测试报告打印预览页，如图 28 所示。

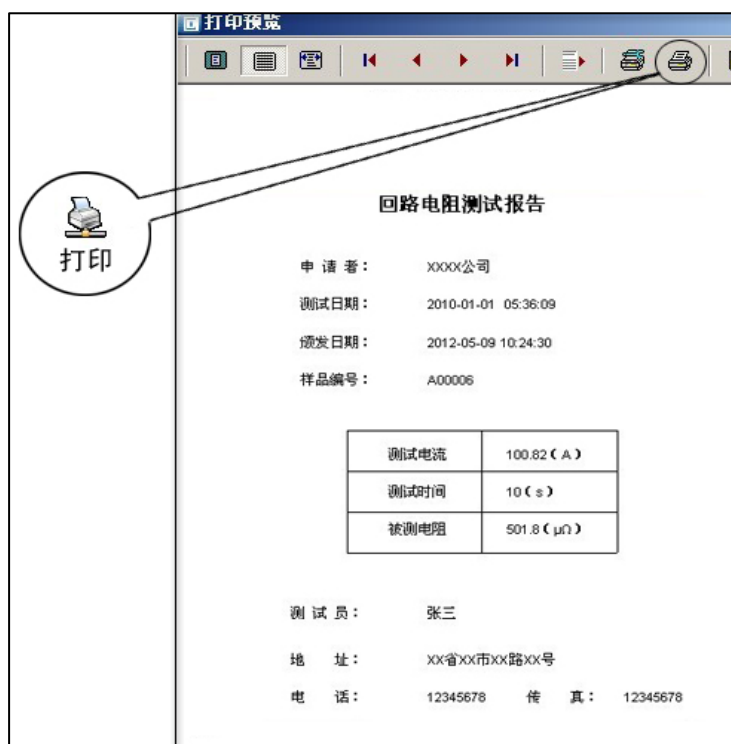


图 28 打印预览

4) 导出数据。点击“导出数据”按钮，输入保存位置，数据将以 Excel 格式保存在计算机中，如图 29 所示。


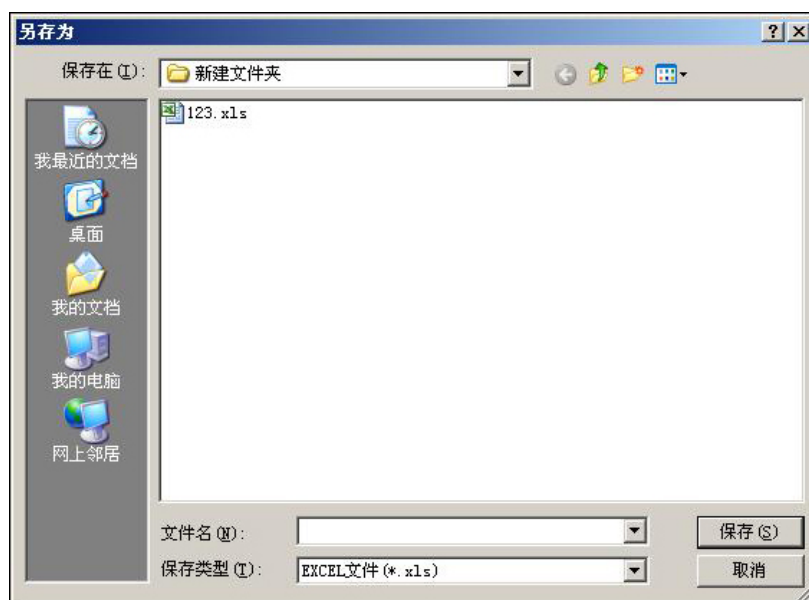


图 29 保存数据

数据导出完成后，打开已保存的 Excel 文件如图 30 所示。

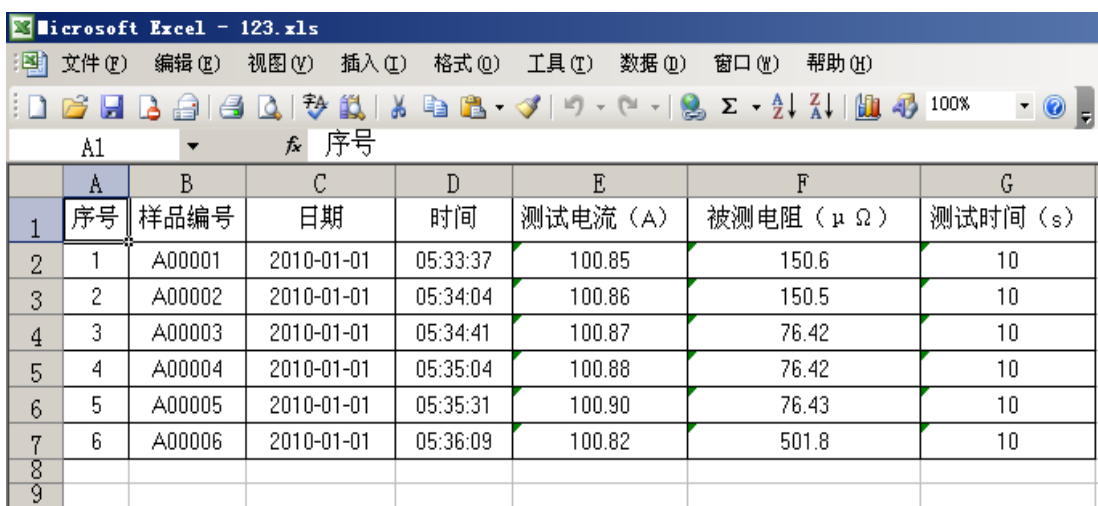

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled '123.xls'. The active cell is A1, containing the text '序号'. The spreadsheet contains a table with 7 columns and 7 rows of data. The columns are labeled: 序号 (Serial Number), 样品编号 (Sample Number), 日期 (Date), 时间 (Time), 测试电流 (A) (Test Current (A)), 被测电阻 ($\mu\Omega$) (Measured Resistance ($\mu\Omega$)), and 测试时间 (s) (Test Time (s)). The data rows are as follows:

	A	B	C	D	E	F	G
1	序号	样品编号	日期	时间	测试电流 (A)	被测电阻 ($\mu\Omega$)	测试时间 (s)
2	1	A00001	2010-01-01	05:33:37	100.85	150.6	10
3	2	A00002	2010-01-01	05:34:04	100.86	150.5	10
4	3	A00003	2010-01-01	05:34:41	100.87	76.42	10
5	4	A00004	2010-01-01	05:35:04	100.88	76.42	10
6	5	A00005	2010-01-01	05:35:31	100.90	76.43	10
7	6	A00006	2010-01-01	05:36:09	100.82	501.8	10

图 30 历史数据 Excel 文件

十、微型打印机操作说明

1. 更换纸卷

第一步：按下圆按钮将打印机前盖打开，把剩下的纸芯取出，如图 31 所示。

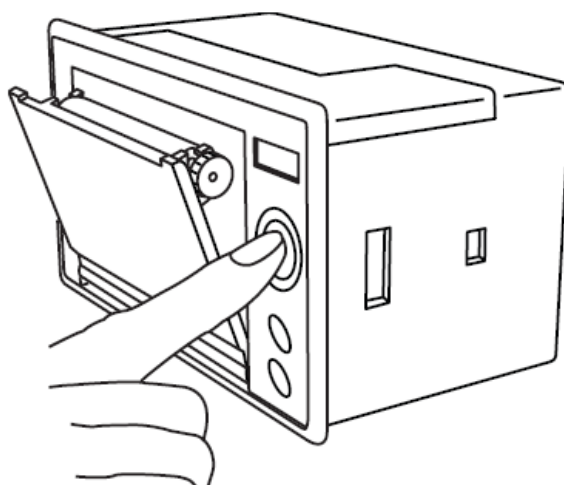


图 31 打开前盖

第二步：放入新纸卷，如图 32 所示。

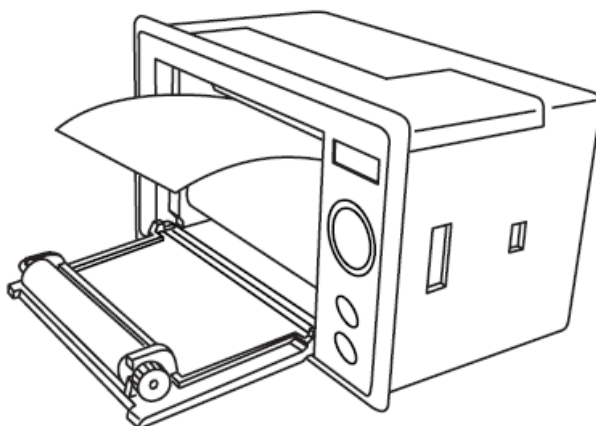


图 32 放入纸卷

第三步：拉出一部分纸头，放在居中位置，合上前盖，如图 33 所示。

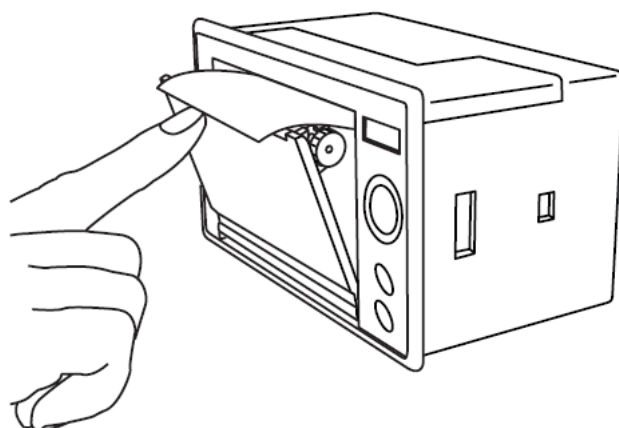


图 33 合上前盖

注意：合上前盖时要让纸从出纸口中伸出一段，让胶轴将纸卷充分压住，否则无法打印。热敏式打印机上纸时，必须确认热敏打印纸的热敏涂层在上面，再将热敏纸放入打印机仓，如果热敏图层不在上面打印不出字迹。如果出现打印纸走偏现象，可以重新打开前盖，调整打印纸位置。

2.指示灯和按键操作

打印机面板上有两个透明按键，分别标有 SEL（选择）和 LF（走

样) 字样。SEL 透明按键同时还可以显示红色状态，LF 透明按键同时还可以显示绿色状态。红色指示灯的亮灭表示打印机在线/离线状态，绿色指示灯常亮表示打印机已通电。

通电后绿色指示灯常亮，如没有上好打印纸，红色指示灯间断闪两下。上好打印纸后红色指示灯常亮。

在线/离线状态选择：

上电后或退出自检测方式后，打印机进入在线工作状态，红色指示灯亮；按一下 SEL 键后，红色指示灯灭，进入离线工作状态；再次按一下 SEL 键后，红色指示灯亮，又重新进入在线工作状态。离线时，打印机不再接收来自主机的数据。

SEL 键的另一个功能是在打印过程中实现暂停，即在打印过程中按一下 SEL 键后，红色指示灯灭，打印机在打印完当前一行文字后，会暂停下来，此时可以进行走纸操作。再次按下 SEL 键，红色指示灯亮，打印机又继续打印。

走纸操作：

在离线状态下，按一下 LF 键，打印机将空走纸不打印；再按一下 LF 键，打印机停止走纸。在走纸方式下，按一下 SEL 键打印机可直接进入在线方式。

自检测操作：

打印机自检测样张，有两种操作方法：

第一种：通电前，先按住 SEL 键再接通电源，待一秒钟后松开 SEL 键，打印机打出自检测样张；

第二种：打印机处于通电状态下，如果当前红色指示灯亮，则先按住 SEL 键使等熄灭（如果当时指示灯不亮，可省去此步），然后按住 LF 键同时再按下 SEL 键，则可打印出自检测样张。

十一、故障现象及排除

故障现象	故障排除
开机后无反应，液晶屏无显示	检查有无交流电源
	检查电源电缆
	检查三芯插座内的保险管是否烧断
测试时电阻值明显偏大或显示为超量程	检查被测电阻值是否太大
	检查电压输入线是否接在电流输出线的内侧
	检查测试线极性是否接反
	检查电压输出线有没有接好，被测件接头是否被氧化
旋转鼠标无反应	关闭电源重新开机
	按复位键复位仪器
U 盘转存不成功	关闭电源，重新开机
	更换新 U 盘

十二、注意事项

- 1、使用仪器前请仔细阅读说明书。
- 2、请按照说明书上正确的接线方法接线。
- 3、本仪器不得测试带电回路中的回路电阻。
- 4、仪器在使用中必须可靠的接地。
- 5、电流线不得随意更换。
- 6、仪器不使用时应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存，注意防潮、防腐蚀性的气体。

十三、装箱清单

1. 主机	1 台
2. 专用测试线（大电流测试线两根，大电流测试夹两个，电压测试线两根）	1 套
3. 接地线	1 根
4. AC 220V 电源线	1 根
5. 10A 保险管	3 个
6. 随机光盘	1 张
7. 附件包	1 个
8. 产品说明书	1 份
9. 打印纸	4 卷
10. 出厂检验报告	1 份
11. 合格证	1 份

附录一：接触（回路）电阻基本知识

1、什么叫接触电阻？

接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。

2、断路器接触电阻有哪几部分组成？

由动、静触头接触部分的收缩电阻和表面电阻两部分组成。

3、断路器接触电阻不合格的原因？

- 开断较大短路电流时触头烧坏。
- 因机构调整不佳固定不牢，致使行程变化，当超行程严重不合格时，引起接触压力或接触面积的变化。
- 断路器调试安装完后，长期未投入运行，使动、静触头表面氧化，接触表面电阻增大。
- 长期运行使弹簧变形，使接触压力下降。
- 机械部分长期操作后引起的机械磨损。
- 对少油断路器，还可能因绝缘油酸值不合格呈酸性反应，浸蚀触头表面。或油中漂浮杂质，动、静触头之间因开断短路电流后残留的微粒碳质、金属粉末，使接触电阻增大。

4、影响接触电阻的因素？

- 材料性质：硬度、化学性质、金属化合物的机械强度与电阻率。
- 接触形式：点接触、线接触、面接触。
- 接触面状况：当接触面形成氧化膜时（银例外），氧化膜比金属本身的电阻要大得多。
- 接触压力。
- 接触表面的粗糙度。

附录二：断路器导电接触（回路）电阻标准参考值

型 号	每相回路电阻 ($\mu\Omega$)	型 号	每相回路电阻 ($\mu\Omega$)
SN1-10	<95	DW1-60G	200
SN2-10G	75	SW1-110	700
SN4-10	50~60	SW2-110I	180
SN4-20	50~60	SW3-110	160
SN4-10G	20	SW4-110	300
SN4-20G	20	SW6-110	180~220
SN5-10	100	SW2-220	400
SN6-10	80	SW4-220	600
SN10-35	<75	SW6-220	<400
DW1-35	550	SW7-220	<190
DW1-60	500	KW1-220	400
DW3-110	1100~1300	KW2-220	170
DW2-110	800	KW3-220	110
KW1-110	150	KW4-220	130
KW3-110	45	DW2-220	1520
KV4-110A	60	DW3-220	1200
DW3-110G	1600~1800	SW6-330	>600